

Inspeksjonsrapport

Sandfang inspeksjon

By eller tettsted

Oslo

Adresse

Majorstua

Ledningsident

Strek3

Øvre punkt

Sandfang

Nedre punkt

Kum i gate

Dato for inspeksjonen

07.12.2020

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning


Medstrøms

Ledningstype	Overvann
Foringsmateriale	
Materiale	Betong
Rørlengde (m)	15,4
Inspisert lengde	15,4
Inspeksjonsmetode	Rørinspeksjon med videokamera
Operatørnavn	Dacon Team
Generell kommentar	

Form	Sirkulært
Høyde (mm)	250
Rengjøring	Ikke rengjort
Samlet skadepoeng	2
Lednings skadeklasse	1
Temperatur	7



↓	Sandfang		
0,00m	BCD	Start inspeksjon	
0,00m	UB	Utfelling / Belegg	
0,14m	TSB	Tverrforskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet	

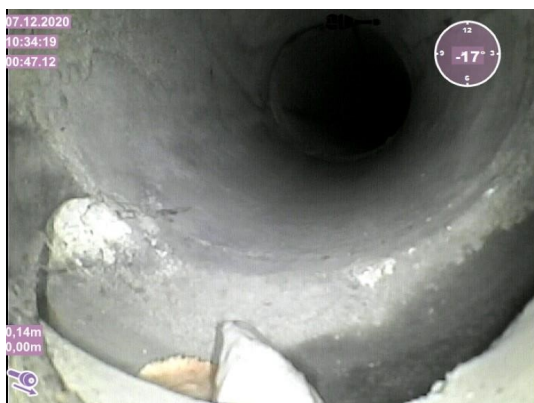

Inspeksjonsrapport

Sandfang inspeksjon

By eller tettsted

Oslo

Adresse

Majorstua

Ledningsident

Strekk3

Øvre punkt

Sandfang

Nedre punkt

Kum i gate

Dato for inspeksjonen



07.12.2020

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning

Medstrøms

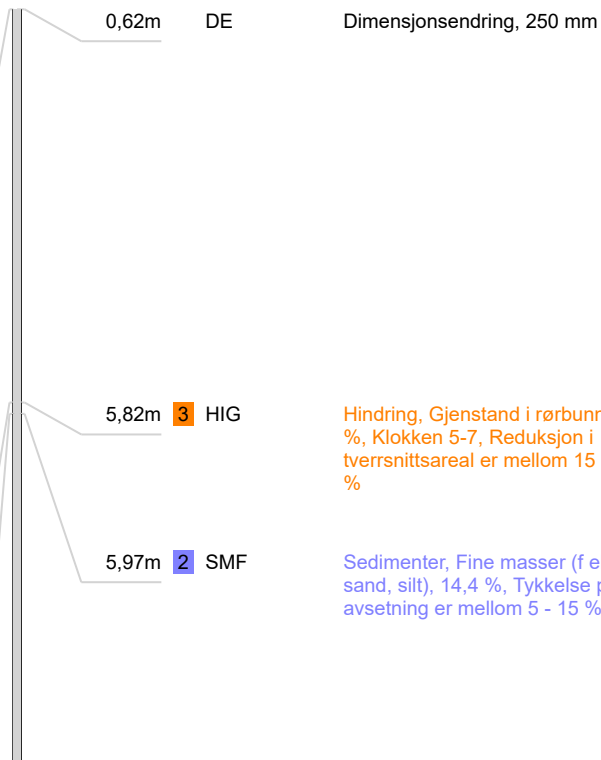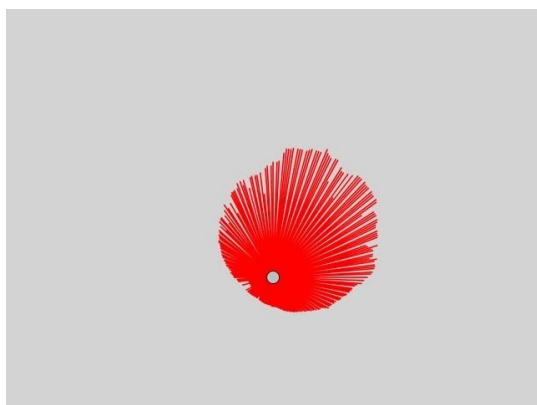

Inspeksjonsrapport

Sandfang inspeksjon

By eller tettsted

Oslo

Adresse

Majorstua

Ledningsident

Strek3

Øvre punkt

Sandfang

Nedre punkt

Kum i gate

Dato for inspeksjonen

07.12.2020

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning


Medstrøms



10,62m

MEPLA

Materialending, Andre, Plast

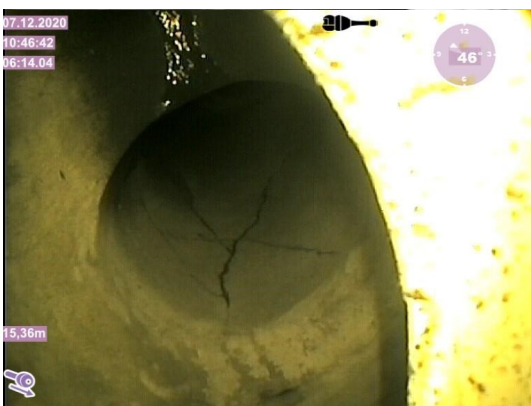

15,36m

BCE

Avslutt inspeksjon

Kum i gate